01 NTC 热敏电阻

1.1 Steinhart-Hart 方程计算法

$$1/(T+273.15) = A_0 + A_1 \times \ln(R) + A_2 \times [\ln(R)]^2 + A_3 \times [\ln(R)]^3 + A_4 \times [\ln(R)]^4$$

T	温度, 单位摄氏度 (°C)
R	传感器实际电阻值, 单位欧姆 (Ω)
$A_0, \dots, A_4$	传感器系数

1.2 Basic 方程计算法

$$R = R_0 \times \exp[B \times (1/(T+273.15) - 1/298.15)]$$

T	温度, 单位摄氏度 (°C)
R	传感器实际电阻值, 单位欧姆 (Ω)
R_0	NTC 在 25°C 时的电阻值 $R(25^\circ\text{C})$, 单位欧姆 (Ω)
B	传感器 β 值参数

C 语言温度计算公式: $T = 1 / (1 / (298.15) + 1 / A_1 \times \ln(R / A_0)) - 273.15$

02 PT 铂电阻

1.1 -200~0°C 温度范围

$$R = R_0 \times [1 + A \times T + B \times T^2 + C \times (T - 100) T^3]$$

T	温度, 单位摄氏度 (°C)
R	传感器实际电阻值, 单位欧姆 (Ω)
R_0	PT 在 0°C 时的电阻值, 单位欧姆 (Ω)
A, B, C	传感器系数

1.2 0~800°C温度范围

$$R = R_0 \times [1 + A \times T + B \times T^2]$$

T	温度, 单位摄氏度 (°C)
R	传感器实际电阻值, 单位欧姆 (Ω)
R_0	PT 在 0°C 时的电阻值, 单位欧姆 (Ω)
A, B	传感器系数

03 通用多项式

$$T = A_0 + A_1 * R + A_2 * R^2 + A_3 * R^3 + A_4 * R^4 + A_5 * R^5 + A_6 * R^6 + A_7 * R^7$$

T	温度, 单位摄氏度 (°C)
R	传感器实际电阻值, 单位欧姆 (Ω)
$A_0, \dots, A_7$	传感器系数